

## **ISTRUZIONI PER LA POSA IN OPERA DEL RIVESTIMENTO IN BREONS**

### **Preparazione**

1. La preparazione della superficie da rivestire è indispensabile per ottenere un rivestimento duraturo, che non necessiti di manutenzione. La superficie da rivestire deve essere livellata, eventuali ondulazioni o fessurazioni devono essere spianate o riempite con materiale idoneo (vedi stucchi epossidici).
2. Se possibile rimuovere dalla parte da rivestire tutto ciò che è superfluo per ottenere una superficie senza ostacoli sulla quale lavorare (vedi attrezzature di coperta, maniglie ecc.).
3. Carteggiare tutta la superficie con rotorbitale con carta grana 60 e/o 40 e pulirla accuratamente accertandosi che non presenti tracce di grassi, polvere e umidità.

### **Incollaggio dei pannelli alla coperta**

1. Assicurarsi che la superficie della coperta da rivestire ed il retro del pannello in Breons siano ben puliti e senza polvere, grassi o umidità.
2. Pulire la coperta ed il retro del pannello con il solvente (acetone).
3. Mischiare accuratamente i due componenti dell'adesivo epossidico e stenderlo sulla zona di lavoro usando una spatola dentata, assicurandosi che le linee della spatola corrano a 90° rispetto alla direzione delle strisce. Ricordatevi che, una volta mischiato, avete circa 30-60 minuti di tempo per l'applicazione dell'adesivo. Questo tempo varia a seconda della temperatura.
4. Posizionare il pannello di Breons sull'adesivo assicurandosi di togliere eventuali bolle d'aria. Una volta posizionato, mettete sopra il pannello una serie di pesi in modo da evitare movimenti mentre l'adesivo catalizza. L'adesivo raggiunge la sua piena resistenza in 24 ore.
5. Alcune volte c'è la necessità di sigillare intorno al bordo del pannello.

### **Manutenzione futura**

1. Tutto quello che si richiede per mantenere il rivestimento in Breons con l'aspetto di "appena posato" è lavarlo energicamente usando un detergente neutro.
2. Strofinare eventuali macchie prima che si asciugano e lavare con detergente neutro.
3. Segni di difficile trattamento e danni possono essere rimossi carteggiando leggermente nel senso della vena.
4. Non bruciare, non spegnere sigarette e fare attenzione a non poggiare oggetti troppo caldi sul rivestimento in Breons.

Buon lavoro!

[www.allgraphicsrl.it](http://www.allgraphicsrl.it)